

MANUAL DE USUARIO



CHIPEADORA TRITURADORA 15HP CHT15L-9





Origen y procedencia: China

Importa y distribuye: Lüsqt off Argentina S.A.

Importador N°30-71207115-6

Belgrano 1068, Ramos Mejía (C.P.: 1704)

Buenos Aires, Argentina

Importa y distribuye en Uruguay: Miltrak S.A.

Rut: 21 823437 0012

Julio Herrera y Obes 1578, 11100 Montevideo

Departamento de Montevideo, Uruguay



¡Seguimos en contacto!

Conocé nuestros lanzamientos,
novedades y más información
en nuestras redes

• En Argentina



@lusqtoff

• En Uruguay



@lusqtoffgo.uy



@lusqtoffgo

ÍNDICE

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PÁG. 02
2. DATOS TÉCNICOS	PÁG. 03
3. MEDIDAS DE SEGURIDAD	PÁG. 03
4. MANTENIMIENTO Y USO	PÁG. 09
5. GARANTÍA	PÁG. 21

IMPORTANTE

Antes de comenzar a utilizar este equipo es necesario leer completamente las instrucciones para poder operar con las correctas condiciones y obtener el máximo rendimiento. En este manual se incluyen instrucciones para operar y dar mantenimiento.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Se prohíbe el uso de este equipo por parte de menores de edad y personas no capacitadas para su uso. No intente utilizar este equipo en aplicaciones por las cuales no fueron diseñado.

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



2. DATOS TÉCNICOS

DATOS TECNICOS	
Motor:	15 HP (9.lkw)
Cilindrada	420cc
Astillado	6 pulgadas/150 mm
Longitud	2700 mm
Ancho	1218mm
Altura	1424mm
Cuchilla:	A8 (acero resistente al frío y desgaste)
Arranque:	eléctrico
Batería:	12 V 20 aH
Tolva de descarga:	360° ajustable
Enganche:	acoplado de remolque de 2"; Rueda jockey doble
Ruedas:	19x7.00-8 Neumático sin cámara
Rodillo:	350 mm
Transmisión:	por correa y embrague centrífugo
Garantía:	6 meses

3. MEDIDAS DE SEGURIDAD



¡ADVERTENCIA! Leer todas las instrucciones y advertencias de seguridad. El incumplimiento puede provocar incendio y/o lesiones graves.

Símbolo	Significado
	Lea todas las reglas e instrucciones de seguridad
	Use gafas de seguridad.
	Use protectores para los oídos.

Símbolo	Significado
	Use una máscara antipolvo.
	Use zapatos de seguridad.
	PELIGRO: Cuchilla de corte giratoria, mantenga los pies alejados y manos
	El combustible y sus vapores son inflamables, pueden causar quemaduras o incendios que resulten en la muerte o lesiones graves. El escape del motor podría causar lesiones importantes
	Durante el uso, partes de la superficie pueden calentarse y causar quemaduras que resulten en lesiones graves.
	Atención. Importante.
	Use guantes de protección
	No deseche la herramienta en un recipiente de basura doméstico.

 Este símbolo indica instrucciones de seguridad importantes que, de no seguirse, podrían poner en peligro su seguridad personal, la de otras personas y la de la herramienta. Lea y siga las instrucciones detalladas en este manual antes de utilizar la chipeadora. El incumplimiento de las instrucciones podría provocar lesiones personales.

CONOZCA SU MÁQUINA

Lea este manual y las etiquetas pegadas en la chipeadora para conocer las limitaciones y los potenciales peligros.

Familiarícese con los controles y su correcto funcionamiento. Sepa cómo detener la máquina y desactivar los controles rápidamente.

Asegúrese de leer y comprender todas las instrucciones y precauciones de seguridad que se indican en el manual del fabricante del motor, que se entrega por separado con la unidad. No use la máquina hasta que no haya comprendido cómo utilizar y mantener correctamente el motor y cómo evitar lesiones y/o daños materiales.

Si la chipeadora va a ser utilizada por alguien que no es el comprador original o va a ser prestada, alquilada o vendida, proporcione siempre este manual y cualquier información de seguridad necesaria antes de usar la máquina. El usuario puede prevenir accidentes y es responsable tanto de su propia seguridad como de la de otras personas y de la propiedad.

No fuerce la máquina. Utilice la máquina correcta para cada trabajo que deba realizar. Para lograr un trabajo seguro y un rendimiento óptimo, use la máquina a la velocidad para la que fue diseñada

SEGURIDAD PERSONAL

Mantenga a niños, mascotas y personas ajenas alejadas del área de trabajo. Esté alerta y apague la máquina si alguien se acerca al área de trabajo. Los niños deben estar siempre bajo el cuidado de un adulto responsable.

No use la máquina bajo la influencia de drogas, alcohol o cualquier medicamento que pueda afectar su capacidad para utilizarla correctamente.

Use vestimenta adecuada. Use pantalones largos, botas y guantes. No use ropa holgada, pantalones cortos ni joyas/accesorios de ningún tipo. Recoja el cabello largo para que esté por encima de los hombros. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes alejados de las piezas giratorias, ya que pueden quedar atrapados en ellas.

Proteja los ojos, la cara y la cabeza de los objetos que pueden salir despedidos de la chipeadora. Siempre use gafas de seguridad con protectores laterales.

Use protección auditiva adecuada.

Durante el funcionamiento, mantenga las manos y los pies lejos de las partes giratorias, ya que estas pueden cortar o aplastar partes del cuerpo.

Mantenga siempre las manos y los pies alejados de cualquier punto de pellizco.

No toque las piezas que puedan estar calientes luego del funcionamiento. Deje que se enfríen antes de realizar tareas de mantenimiento, ajustes o reparaciones.

Esté concentrado y use el sentido común cuando maneje la máquina.

No se estire demasiado. No trabaje con los pies descalzos, con sandalias o calzado similar. Use calzado de protección para proteger sus pies y para mejorar la estabilidad en las superficies resbaladizas. Mantenga el apoyo y el equilibrio en todo momento, Esto le permitirá tener un

mejor control de la máquina en situaciones inesperadas.

INSPECCIÓN DE LA MÁQUINA

Controle la chipeadora antes de comenzar a usarla. Mantenga las protecciones en su lugar y en buen estado. Asegúrese de que todas las tuercas, pernos, etc. estén bien ajustados.

Nunca use la máquina si presenta fallas mecánicas y necesita reparación. Reemplace las piezas dañadas o faltantes. Revise en busca de fugas. Mantenga la chipeadora en condiciones de uso seguras.

No utilice la máquina si no puede encenderla o apagarla con el interruptor del motor. Esto representa un peligro y el interruptor debe reemplazarse.

Compruebe que la llave de ajuste se retiró de la máquina antes de ponerla en marcha. Si queda en una de las piezas giratorias, pueden provocar lesiones personales.

Evite un arranque accidental. Asegúrese de que el interruptor del motor está en la posición OFF antes de transportar la chipeadora o realizar tareas de mantenimiento. Transportar la máquina o realizar tareas de mantenimiento o de reparación con el interruptor en la posición ON puede provocar accidentes.

Si la máquina comienza a vibrar de manera irregular, pare el motor y busque la causa. Generalmente, la vibración es una advertencia de falla.

SEGURIDAD DEL MOTOR

La chipeadora cuenta con un motor de combustión interna. No utilizar en o cerca de terrenos no mejorados, cubiertos de árboles o arbustos, a menos que el sistema de escape esté equipado con un supresor de chispas que cumpla con las leyes locales, estatales o federales aplicables.

No arranque el motor en un lugar cerrado. Los gases de escape son peligrosos, ya que contienen monóxido de carbono, un gas inodoro y mortal. Arranque el motor solo en lugares exteriores, bien ventilados.

No manipule el motor para hacerlo funcionar a velocidades excesivas. La velocidad máxima del motor está preestablecida por el fabricante y se encuentra dentro de los límites de seguridad. Consulte el manual del motor.

Como medida de precaución, tenga a mano un extintor de incendios de clase B cuando utilice la chipeadora en zonas secas.

SEGURIDAD AL REPOSTAR/MANIPULAR COMBUSTIBLE

El combustible es altamente inflamable y los vapores pueden explotar si se encienden. Tome

precauciones al usarlo para reducir el riesgo de lesiones personales graves.

Al volver a llenar o vaciar el tanque de combustible, utilice un contenedor para combustible aprobado y hágalo en un área exterior limpia y bien ventilada. Mantenga la chipeadora lejos de chispas, llamas abiertas u otras fuentes de ignición al repostar combustible o encender la máquina. No fume. Nunca llene el tanque de combustible en espacios cerrados. Mantenga materiales conductores, como herramientas, alejados de partes eléctricas expuestas y conexiones con corriente para evitar chispas o arcos eléctricos, ya que podrían encender humos o vapores.

Antes de repostar, apague el motor y deje que se enfríe. No quite la tapa del tanque de combustible ni agregue combustible con el motor en marcha o caliente. No use la máquina si hay fugas en el sistema de combustible.

Afloje lentamente la tapa del tanque de combustible para liberar la presión del tanque.

No llene el tanque hasta el borde, deje 5 cm de espacio adicional para que el combustible se expanda.

Ajuste la tapa del tanque de combustible y del contenedor. En caso de derrame, limpie inmediatamente. Nunca use la chipeadora sin la tapa del tanque de combustible correctamente colocada.

Si se derrama combustible, no intente arrancar el motor, aleje la máquina de la zona del derrame y evite crear cualquier fuente de ignición hasta que los vapores del combustible se hayan disipado.

Si se derrama combustible sobre la piel o ropa, lávese con agua y cámbiese de ropa inmediatamente.

Almacene el combustible en recipientes diseñados y aprobados específicamente para este propósito.

Guarde el combustible en un lugar fresco, bien ventilado, lejos de chispas, llamas abiertas u otras fuentes de ignición.

Nunca almacene combustible ni una máquina con combustible en el tanque en un lugar cerrado donde los vapores puedan alcanzar una chispa, llama abierta o cualquier otra fuente de ignición, como un calentador de agua, horno o secadora de ropa. Deje que el motor se enfríe antes de almacenar la herramienta.

NORMAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS

Identifique los peligros y tome las medidas preventivas necesarias para evitar accidentes y minimizar riesgos. Los posibles peligros incluyen: piezas giratorias, objetos despedidos, peso de la máquina y componentes, área de trabajo, entre otros.

Use la herramienta solo con luz de día. No la utilice de noche o en áreas oscuras donde la visión pueda verse reducida.

ANTES DE COMENZAR A USAR LA CHIPEADORA

Inspeccione detalladamente el área de trabajo. Manténgala limpia y libre de escombros para prevenir tropiezos. Trabaje sobre un terreno plano y nivelado.

Antes de arrancar la chipeadora, asegúrese de que la tolva de alimentación y la carcasa del disco de corte estén limpias y libres de cualquier residuo. Controle el nivel de aceite. Asegúrese de que todas las tuercas y pernos estén apretados. Revise la presión de aire de los neumáticos.

SEGURIDAD AL TRABAJAR

No coloque ninguna parte de su cuerpo en un lugar donde pueda estar en peligro si ocurre algún movimiento durante el montaje, instalación, operación, mantenimiento, reparación o desplazamiento.

Mantenga a las personas ajenas a 22 metros de distancia. Si alguien se acerca a la zona de trabajo, detenga la máquina inmediatamente.

No coloque las manos, los pies ni ninguna parte del cuerpo en la tolva, la abertura de descarga, ni cerca o debajo de las piezas giratorias mientras la chipeadora está funcionando. Mantenga el área de descarga libre de personas, animales, construcciones, vidrios y todo aquello que pueda obstruir la descarga, causar lesiones o daños. El viento también puede cambiar la dirección de descarga. Tenga cuidado. Si necesita empujar material dentro de la tolva, ayúdese con un palo. **NUNCA USE LAS MANOS.**

Mantenga la cara y el cuerpo alejados de la tolva y del conducto de descarga para evitar lesiones por posibles rebotes accidentales de material.

Nunca introduzca las manos dentro de la tolva de alimentación más allá de la protección de goma de la tolva.

Si el motor está caliente, mantenga el material combustible alejado.

No incline la chipeadora mientras esté funcionando.

Nunca use la máquina sin la tolva de alimentación o el conducto de descarga correctamente montados.

INTRODUCCIÓN DE MATERIALES

Introduzca solo material limpio. Material como tierra, arena, grava, piedras, fragmentos de metal, etc., dañan el filo de las cuchillas. Los nudos de raíces y la madera muerta desgastan rápidamente las cuchillas.

Evite introducir hojas de pino, lino o palma. Estos materiales fibrosos pueden enredarse alrededor del eje del rotor e introducirse en el cojinete.

Evite introducir trozos cortos y anchos de madera en la máquina; tienden a rebotar y girar en la tolva de alimentación. Introduzca trozos cortos junto con otros más largos. Después de familiarizarte con la máquina, introduzca el material en la tolva según la capacidad específica de la chipeadora.

La máquina se autoalimenta, no fuerce las ramas a través de las cuchillas. Espere a que la máquina pueda alcanzar revoluciones más altas antes de introducir la próxima carga de ramas.

DESCARGA

No permita que el material procesado se acumule en el área de descarga. Esto puede impedir una descarga adecuada y provocar un rebote de la tolva.

No intente desatascar la tolva o el conducto de descarga con el motor en marcha. Apague inmediatamente el motor, deje que el disco de corte se detenga por completo y, a continuación, retire el material atascado. Inspeccione si hay daños y compruebe si hay piezas sueltas para repararlas o sustituirlas.

Si tiene que interrumpir la tarea o retirar material procesado, hojas o residuos de la máquina, apague el motor. Asegúrese de que está en posición OFF para evitar un arranque accidental y espere a que todas las piezas giratorias se detengan por completo.

Antes de abrir la carcasa del disco de corte, asegúrese de que el motor está apagado, el disco de corte está parado y la transmisión por correa está desconectada.

MOVIMIENTO/TRANSPORTE

Aleje la chipeadora al menos 3 metros del punto de repostaje.

La máquina solo debe moverse de forma manual. No intente remolcarla por autopistas, carreteras o vías públicas.

Antes de moverla, detenga el motor y tenga cuidado con los objetos afilados que puedan perforar los neumáticos.

4. MANTENIMIENTO Y USO

INSTRUCCIONES DE USO

ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR, CONTROLE EL NIVEL DE ACEITE

Coloque la máquina de forma tal que no pueda moverse durante las tareas de mantenimiento, limpieza, ajuste, montaje de accesorios o piezas de repuesto, así como durante el almacenamiento.

No fuerce la máquina. Utilice la máquina correcta para el uso deseado. Para un trabajo seguro y óptimo, use la máquina a la velocidad para la que fue diseñada.

No modifique los ajustes del regulador del motor ni acelere excesivamente. El regulador de velocidad controla la velocidad máxima de funcionamiento seguro del motor.

No haga funcionar el motor a altas revoluciones cuando no esté trabajando. No coloque las manos o los pies cerca de las piezas giratorias.

Esta chipeadora cuenta con dos cuchillas de corte giratorias que pueden amputar manos y pies y que, además, pueden despedir objetos. Mantenga las manos y los pies fuera de las aberturas mientras la máquina esté en funcionamiento. No cumplir con estas instrucciones de seguridad puede provocar lesiones graves e incluso la muerte.

Evite el contacto con combustible, aceite, gases de escape y superficies calientes. No toque el motor ni el silenciador, ya que estas piezas se calientan mucho durante el funcionamiento. Deje enfriar el motor antes de realizar tareas de mantenimiento o ajustes.

Almacene la chipeadora en un lugar seguro, lejos de los niños y no permita que personas que no estén familiarizadas su uso o con las instrucciones aquí detalladas trabajen con la máquina.

Si la chipeadora comienza a hacer un ruido o vibración inusual, apague inmediatamente el motor, desconecte el cable de la bujía y verifique la causa. Los ruidos o las vibraciones inusuales pueden ser una señal de falla.

Use solo piezas y accesorios aprobados por el fabricante. Si no lo hace, pueden producirse lesiones personales.

Mantenga el motor y el silenciador libres de hierba, hojas, grasa excesiva o acumulación de carbono para reducir el riesgo de peligro de incendio.

Nunca moje ni rocíe la chipeadora con agua u otro líquido. Mantenga las asas secas y limpias.

Cumpla con las leyes y regulaciones sobre gas, aceite, etc., a fin de proteger el medioambiente.

MANTENIMIENTO DE LA CHIPEADORA

Algunas piezas son de plástico o de goma. Evite que entren en contacto con productos químicos.


Nunca cubra la chipeadora si el silenciador está caliente.

No modifique _a ni ajuste ninguna pieza de la máquina o del motor que esté sellada por el _b

el fabricante o el distribuidor. Sólo un técnico cualificado puede ajustar las piezas que aumentan o disminuyen la velocidad regulada del motor.

Compruebe si hay piezas móviles desgastadas o atascadas, ya que pueden afectar al funcionamiento de la máquina y deben repararse. Muchos accidentes se producen a causa de máquinas que no tienen un mantenimiento adecuado.


ENSAMBLE

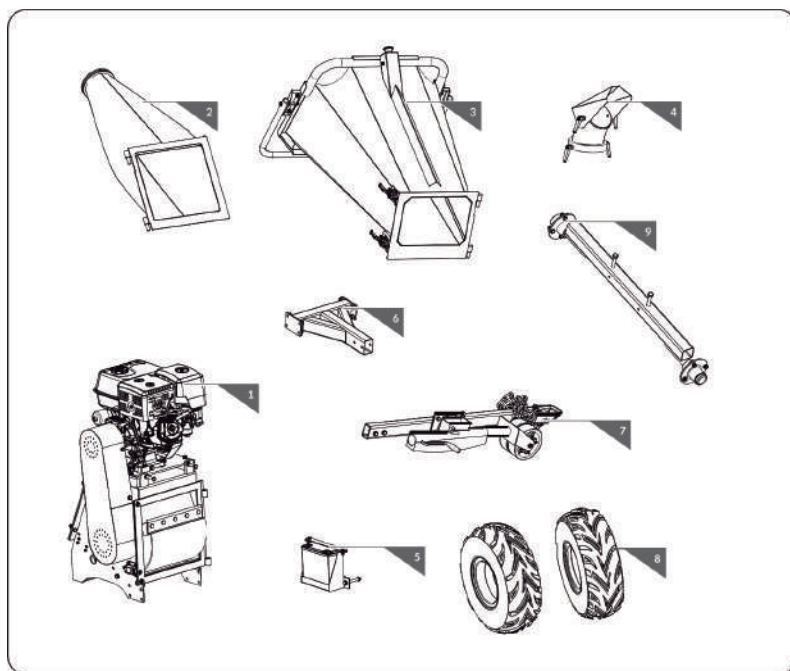

1. Motor y tambor (máquina principal)
2. Conduco de descarga inferior
3. Tolva de alimentación
4. Conduco de descarga superior de 360 grados
5. Batería
6. Soporte para barra de remolque
7. Barra de remolque y rueda guía
8. Ruedas
9. Eje


Deflector

Afloje la palanca del deflector en sentido anti horario para ajustar el ángulo de descarga. Vuelva a ajustar en sentido horario.

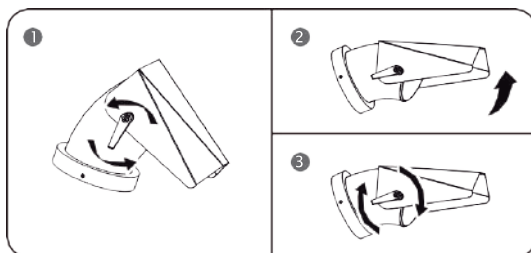

Ruedas

Fije las ruedas a los ejes con tornillos hexagonales M10x25, tuercas de seguridad M10 y arandelas planas 10

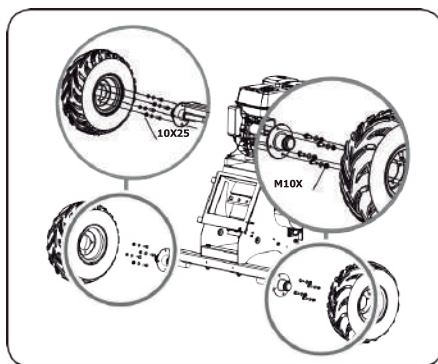

Eje


Fije el eje de la rueda a la base de la chipeadora con pernos hexagonales M14x140, arandela plana 14 y contratuerzas M14

Soporte para la barra de remolque

Fije el soporte para la barra de remolque al bastidor de la base con pernos hexagonales M12x35, tornillos hexagonales M12x35, arandela elástica 12 y arandela plana 12


Enganche para barra de remolque y rueda guía

Fije el soporte para enganchar el remolque con tornillos hexagonales M10x70, tuercas de seguridad M10 y arandelas planas 10

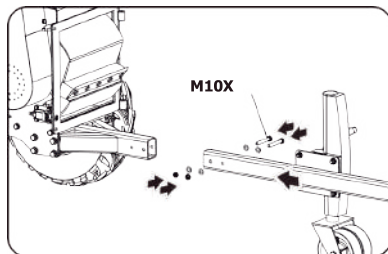


Conducto de descarga inferior

Fije el conducto de descarga inferior a la base de la chipeadora con dos trabas

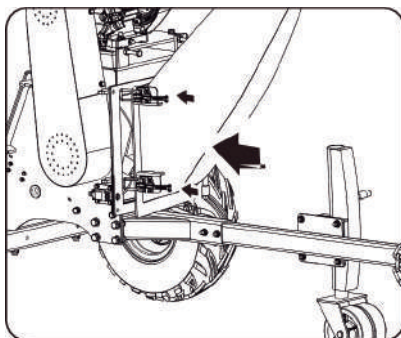


Conducto de descarga superior de 360 grados

Fije el conducto de descarga superior al conducto de descarga inferior con la manija ajustable.

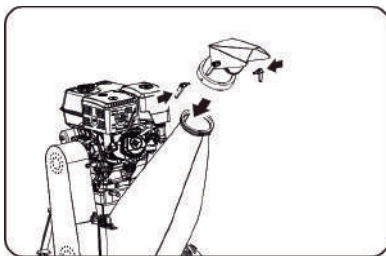


Batería

Fije la batería a los ejes con tornillos hexagonales M10x80, tuercas de seguridad M10 y arandelas planas 10

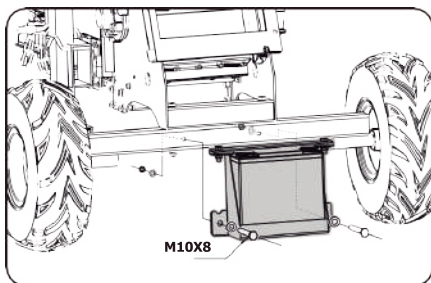

Tolva de alimentación

Fije la tolva a la base de la chipeadora con dos trabas

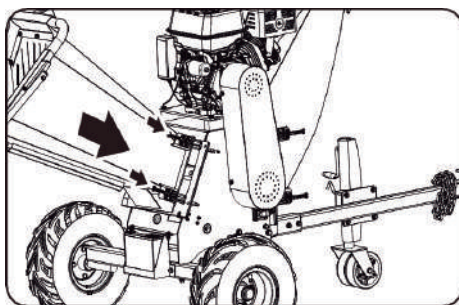

TOLVA

La tolva es donde se introduce el material que se quiere astillar.

INTERRUPTOR DEL MOTOR

El interruptor del motor tiene dos posiciones. OFF: el motor está parado – ON: el motor arranca y comienza a funcionar

CONDUCTO DE DESCARGA

Los materiales se colocan en la abertura. El deflector se puede montar en la tolva

MANIJA DE ARRANQUE MANUAL

La manija se usa para arrancar el motor.

ASAS DE AGARRE

Las asas se usan para mover la chipeadora.

RUEDAS

Para mover la chipeadora, use las asas que se encuentran en la parte superior de la abertura de la tolva e incline la máquina hacia atrás hasta que quede completamente apoyada sobre las ruedas.

PALANCA PARA TENSAR LA CORREA

La palanca para tensar la correa está en la parte de atrás de la correa. Tire de la palanca hacia arriba para conectar la transmisión por correa y hacer funcionar el disco de corte. Tire de la palanca hacia abajo para desconectar la transmisión por correa y el disco de corte.

PALANCA DEL DEFLECTOR

Afloje la palanca del deflector en sentido anti horario para ajustar el ángulo de la descarga. Para ajustar, mueva la palanca en sentido horario.

VÁLVULA DE CIERRE DE COMBUSTIBLE

Tiene dos posiciones. CLOSED (cerrada)

-Use esta posición para transportar o almacenar la chipeadora.

OPEN (abierta) para usar la chipeadora.

CONTROL DEL CEBADOR

El control del cebador se utiliza para estrangular el carburador y ayudar a que el motor arranque. El control del cebador tiene dos posiciones

CONTROL DEL ACELERADOR

El control del acelerador regula la velocidad del motor y apaga el motor cuando se coloca en la posición STOP. El control del acelerador se mueve entre Las posiciones


FUNCIONAMIENTO

AGREGADO DE ACEITE – REPOSTAJE DE NAFTA


1. Asegúrese de que la chipeadora está sobre una superficie plana y nivelada
2. Retire la tapa de llenado de aceite/varilla medidora para agregar aceite
3. Con un embudo, agregue aceite hasta la marca FULL de la varilla medidora. (Consulte el manual del motor para conocer la capacidad de aceite, el aceite recomendado y la ubicación del tapón de llenado).
4. Antes de agregar aceite, pare el motor y déjelo enfriar durante al menos dos minutos.
5. Retire la tapa de llenado de combustible y reposte. (Consulte el manual del motor para conocer la capacidad de combustible, el combustible recomendado y la ubicación de la tapa de llenado).
6. Coloque la palanca del acelerador en la velocidad FAST.
7. Tire de la manija de arranque manual hasta sentir una resistencia. Regrese la manija a la posición inicial, luego vuelva a tirar rápidamente para arrancar el motor. Repita los pasos si es necesario. Desbloquee el cebador por completo y coloque el acelerador en la posición FAST antes de comenzar a usar la máquina
8. Vuelva a colocar la tapa de llenado y ajuste. En caso de derrame, limpie inmediatamente.

ARRANQUE DEL MOTOR

1. Asegúrese de que la palanca para tensar la correa esté floja.
2. Mueva el interruptor del motor a la posición ON.



3. Abra la válvula de cierre de combustible.
4. Coloque la palanca del cebador en la posición CLOSED

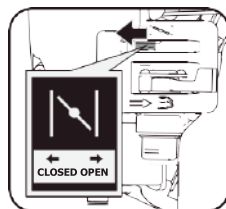

FUNCIONAMIENTO

Después de que el motor se caliente, tire de la palanca del acelerador para aumentar la velocidad.

A medida que el motor alcanza lentamente la velocidad máxima, tire (de manera gradual) de la palanca para tensar la correa hasta el tope para conectar la transmisión por correa. Esto debe hacerse lentamente para permitir que el disco de corte tome velocidad, de lo contrario, el motor se apagará debido a la alta inercia en el disco de corte.

La chipeadora puede procesar una amplia variedad de materiales orgánicos secos o verdes como ramas, tallos, enredaderas, hojas, raíces y residuos vegetales. El material a astillar debe tener un diámetro máximo de 7.5 cm, aunque esto puede variar según el tipo y la dureza de la madera. Rotar la rama mientras se introduce en la tolva ayuda a mejorar el rendimiento.

Alimente las ramas primero por el extremo cortado, y por último, la parte frondosa. Esto ayuda a guiar la rama hacia la tolva de alimentación y reduce la posibilidad de giro y de rebote de las piezas pequeñas hacia la tolva. Algunas ramas pueden requerir un corte previo para facilitar el ingreso a la tolva.

Se recomienda procesar materiales recién cortados, ya que las ramas se endurecen mucho, se vuelven elásticas al secarse y pueden hacer que las cuchillas se desafilén más rápidamente. Al trabajar con la chipeadora, tenga a mano un palo de madera de aproximadamente 2,5 cm de diámetro por 0,60 cm de largo. Úselo para empujar materiales cortos, densos y con muchas hojas y para mantener despejada la tolva de alimentación.

No fuerce el material para introducirlo en la chipeadora. Si el material no se astilla bien, es posible que sea necesario afilar o sustituir las cuchillas, o ajustar la distancia entre las cuchillas y la placa de desgaste.

No sobrecargue la tolva introduciendo demasiado material al mismo tiempo. Si siente que la velocidad del motor disminuye, pare la chipeadora inmediatamente. No vuelva a introducir material hasta que el motor haya vuelto a alcanzar la velocidad máxima.

La chipeadora puede atascarse con materiales blandos, húmedos o fibrosos. Sin embargo, si alterna materiales blandos con ramas, no debería haber ningún problema, ya que la máquina generalmente limpia los residuos que quedan en la máquina.

Si algún material fibroso se enreda en el eje del rotor, retírelo antes de que se introduzca en el cojinete.

Si la chipeadora se detiene por sobrecarga o atasco, apague el interruptor del motor y espere hasta que el disco de corte se detenga por completo y se desconecte la transmisión por correa. Apague la máquina y deje que el motor se enfríe. Abra la cubierta de la carcasa para limpiar y retirar los materiales del interior. Cierre la cubierta, coloque el interruptor del motor en la posición ON y vuelva a poner en marcha la máquina para continuar trabajando.

Si se acumula el material astillado, aleje la chipeadora del material. Esto evitará que dicho material obstruya la salida de descarga. No coloque el deflector en posición vertical, ya que esto reducirá el flujo de aire, obstaculizará la descarga y la bloqueará.

Ralentí

Coloque la palanca de control del acelerador en la posición SLOW para reducir la carga del motor cuando no se esté astillando. Esto ayudará a prolongar la vida útil del motor, a conservar combustible y a reducir el nivel de ruido.

PARADA DEL MOTOR

Para detener el motor ante una emergencia, coloque el interruptor del motor en la posición OFF. En condiciones normales, siga los siguientes pasos:

1. Coloque la palanca del acelerador en la posición SLOW ().
2. Deje el motor al ralentí durante uno o dos minutos.
3. Gire el interruptor del motor a la posición OFF.
4. Gire la palanca de la válvula de combustible a la posición OFF.

Espere a que la máquina se detenga por completo. Deje que el motor se enfríe. Extraiga la bujía del motor. Luego, limpie el interior de la máquina y del conducto de descarga.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1. Apague el motor. Deje enfriar el motor.
2. Mantenga la palanca del acelerador en la posición SLOW y desconecte el cable de la bujía.
3. Verifique el estado general de la chipeadora. Revise que no haya tornillos flojos, piezas giratorias desalineadas, trabadas, rotas o que no haya ningún otro tipo de falla que pueda afectar el funcionamiento seguro de la máquina.
4. Retire todos los residuos de la chipeadora con un cepillo suave, aspiradora o aire comprimido. Luego, utilice un aceite de máquina de calidad premium para lubricar las piezas giratorias.
5. Vuelva a conectar el cable de la bujía.

ADVERTENCIA: El combustible es altamente inflamable y los vapores son explosivos. Tome las siguientes precauciones:

- * Guarde el combustible y el aceite en recipientes homologados.
- * Manténgalos alejados del calor y de las llamas, y fuera del alcance de los niños.
- * Reposte solo al aire libre y no fume mientras lo hace.
- Controle el nivel de combustible y agregue combustible si es necesario antes de arrancar el motor. No quite el tapón del depósito ni agregue combustible con el motor en marcha o caliente. Deje enfriar el motor antes de repostar.
- Si hay combustible derramado, no intente arrancar el motor, aleje la herramienta de la zona del derrame y evite crear cualquier fuente de ignición hasta que los vapores del combustible hayan desaparecido.
- Vuelva a colocar el tapón del tanque de combustible y ajuste.
- No guarde la herramienta o el recipiente con combustible en un lugar donde haya una llama o chispa encendida (calentador de agua a gas, calefactor, horno, etc.).
- Para reducir el riesgo de incendio, mantenga el motor y el silenciador libres de residuos. Limpie los derrames de combustible y aceite. Deje enfriar la herramienta al menos cinco minutos antes de guardarla.
- No realice reparaciones ni ajustes cuando la chipeadora está funcionando.

FUNCIONAMIENTO

ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR, CONTROLE EL NIVEL DE ACEITE

CONSULTE EL MANUAL DEL USUARIO DEL MOTOR PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y EL MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA.

AVISO: ¡El motor se envía sin aceite! Llene el cárter con aceite 10w30 antes de arrancar el motor. Tenga mucho cuidado de que, al controlar o agregar aceite o combustible, no entre suciedad en el motor.

ACEITE

Utilice un aceite de alta calidad según lo indicado en el Manual del motor a nafta.

- * No utilice aditivos especiales.

CONTROL Y AGREGADO DE ACEITE

- * Controle el nivel de aceite antes de arrancar el motor.

- * No utilice aditivos especiales.

CONTROL Y AGREGADO DE ACEITE

- * Controle el nivel de aceite antes de arrancar el motor.
- * Hágalo todos los días o cada ocho horas.
- * Mantenga el nivel de aceite en la posición FULL.
- * No llene en exceso.

REPOSTAJE

Siga las instrucciones del manual del motor sobre cómo repostar aceite.

CONTROL DE ACEITE

1 Antes de arrancar el motor, controle el nivel de aceite.

2 La herramienta debe estar sobre una superficie nivelada. Limpie alrededor del depósito de aceite y limpie también la varilla.

3 Vuelva a introducir la varilla y retírela para controlar el nivel de aceite.

4 Retire el tapón del depósito de aceite Vierta el aceite lentamente.

5 Llene hasta la marca de la varilla que dice FULL. Vuelva a controlar.

6 Vuelva a colocar la varilla.

COMBUSTIBLE

- Use nafta normal sin plomo nueva como lo indica el manual del motor.

5. GARANTÍA

LUSQTOFF garantiza este producto por el término de **6 (seis) meses**, contados a partir de la fecha de la compra, asentada en la factura que deberá preservar ante cualquier reclamo o reparación ante el Servicio Técnico Oficial.

PRESCRIPCIONES DE LA GARANTÍA

1. Los productos marca LUSQTOFF están garantizadas contra eventuales defectos de fabricación debidamente comprobados.
2. Dentro del período de garantía de las piezas o componentes que se compruebe, a juicio exclusivo de nuestros técnicos, que presenten defectos de fabricación, serán reparados o sustituidos en forma gratuita por los Servicios Técnicos Oficiales con la presentación de la factura de compra.
3. Para efectivizar el cumplimiento de la garantía, el comprador podrá optar por presentar el producto junto con su factura de compra en cualquiera de nuestros Servicios Técnicos Oficiales especializados en cada producto. Para consultar la lista de service oficiales ingresá a nuestro sitio web: www.lusqtoff.com.ar/service

NO ESTÁN INCLUIDOS EN LA GARANTÍA

Los defectos originados por:

1. Uso inadecuado de la herramienta.
2. Falta de mantenimiento y cuidado del producto.
3. Instalaciones eléctricas deficientes.
4. Conexión de las herramientas en voltajes inadecuados.
5. Desgaste natural de las piezas.
6. Los daños ocasionados por aguas duras o sucias en hidrolavadoras y bombas de agua.
7. Daños por golpes, aplastamiento o abrasión.
8. En los motores nafteros, los daños ocasionados por mezclas incorrectas nafta-aceite en los motores 2T y falta de lubricación en los motores 4T; y en los motores diésel, combustible de mala calidad.

ATENCIÓN

1. Esta garantía caduca automáticamente si la herramienta fue abierta por terceros.
2. Este producto sólo deberá ser utilizado bajo las especificaciones que figuran en el manual de uso de dicho producto. En caso contrario se perderá la garantía del producto.
3. Conserve la factura de compra para futuros reclamos.



¡ESTAMOS EN CONTACTO!

Para consultas, reclamos o asesoramiento envíanos un correo electrónico a: asistenciatecnica@lusqtoff.com.ar

Podés encontrar todos los repuestos de nuestras herramientas en los Servicios Técnicos Oficiales: www.lusqtoff.com.ar/service





CATÁLOGO DIGITAL